




**Montage- und Betriebsanleitung**  
***Mounting and operating instructions***

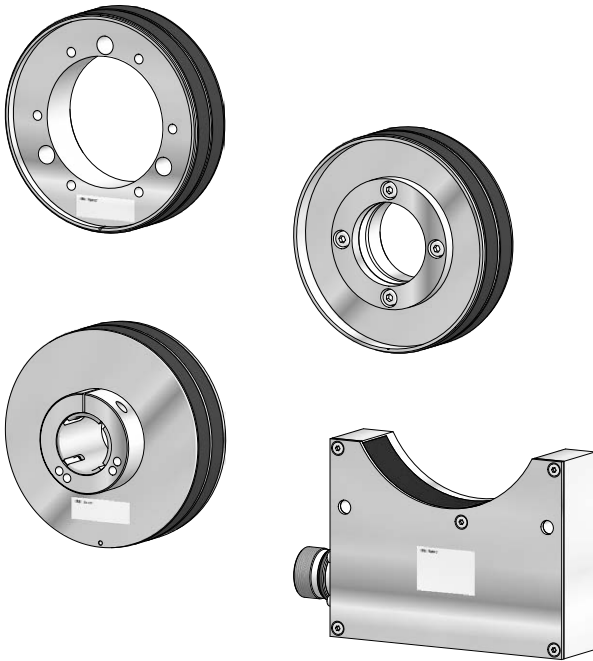

**MHAP 100 - HDmag**

**Lagerloser Drehgeber - absolut**

Magnetische Abtastung

***Encoder without bearings - absolute***

***Magnetic sensing***

## Inhaltsverzeichnis

1	<b>Allgemeine Hinweise</b> .....	1
2	<b>Sicherheitshinweise</b> .....	3
3	<b>Vorbereitung</b> .....	5
	3.1 Lieferumfang .....	5
	3.1.1 Geberrad je nach Version .....	5
	3.1.2 Abtastkopf .....	7
	3.2 Zur Montage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	7
	3.3 Zur Demontage erforderlich (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	8
	3.4 Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten) .....	8
4	<b>Montage</b> .....	9
	4.1 Montage des Geberrades .....	9
	4.1.1 Schraubmontage (MHAP 100 B5 G) .....	9
	4.1.2 Spannsatzmontage (MHAP 100 B5 Z) .....	9
	4.1.3 Heißschrumpfmontage (MHAP 100 B5 G) .....	10
	4.1.4 Klemmringmontage (MHAP 100 B5 K) .....	10
	4.2 Montage des Abtastkopfes .....	11
5	<b>Abmessungen</b> .....	12
	5.1 Schraubmontage oder Heißschrumpfmontage (MHAP 100 B5 G) .....	12
	5.2 Spannsatzmontage (MHAP 100 B5 Z) .....	12
	5.3 Version: Klemmringmontage (MHAP 100 B5 K) .....	13
6	<b>Elektrischer Anschluss</b> .....	14
	6.1 Anschluss Rundsteckverbinder .....	14
	6.1.1 Schritt 1 .....	14
	6.1.2 Schritt 2 .....	15
	6.2 Ausgangssignale .....	15
	6.2.1 Beschreibung der Anschlüsse .....	15
	6.2.2 SSI-Datenübertragung .....	16
	6.2.2.1 Ohne Paritätsbit .....	16
	6.2.2.2 Mit Paritätsbit .....	16
	6.2.3 Zusätzlicher Inkremental-Ausgang .....	16
	6.2.3.1 Mit zusätzlichen Rechtecksignalen: (R.... D und U.... D) .....	16
	6.2.3.2 Mit zusätzlichen SinCos-Signalen: (P.... D) .....	16
	6.3 Stiftbelegung Flanschdose .....	17
	6.4 Anschlusskabel .....	17
7	<b>Demontage</b> .....	18
	7.1 Demontage des Abtastkopfes .....	18
	7.2 Demontage des Geberrades .....	19
8	<b>Technische Daten</b> .....	21
	8.1 Technische Daten - elektrisch .....	21
	8.2 Technische Daten - elektrisch (SSI) .....	21
	8.3 Technische Daten - elektrisch (Rechteck) .....	21
	8.4 Technische Daten - elektrisch (SinCos) .....	22
	8.5 Technische Daten - mechanisch .....	22
9	<b>Zubehör</b> .....	25

<b>1</b>	<b>General notes</b>	2
<b>2</b>	<b>Security indications</b>	4
<b>3</b>	<b>Preparation</b>	5
	3.1 Scope of delivery	5
	3.1.1 Encoder wheel depending on version	5
	3.1.2 Sensor head	7
	3.2 Required for mounting (not included in scope of delivery)	7
	3.3 Required for dismantling (not included in scope of delivery)	8
	3.4 Required tools (not included in scope of delivery)	8
<b>4</b>	<b>Mounting</b>	9
	4.1 Mounting the encoder wheel	9
	4.1.1 Screw mounting (MHAP 100 B5 G)	9
	4.1.2 Clamping set mounting (MHAP 100 B5 Z)	9
	4.1.3 Shrink fit mounting (MHAP 100 B5 G)	10
	4.1.4 Clamping ring mounting (MHAP 100 B5 K)	10
	4.2 Mounting the sensor head	11
<b>5</b>	<b>Dimensions</b>	12
	5.1 Screw mounting or shrink fit mounting (MHAP 100 B5 G)	12
	5.2 Clamping set mounting (MHAP 100 B5 Z)	12
	5.3 Version: Clamping ring mounting (MHAP 100 B5 K)	13
<b>6</b>	<b>Electrical connection</b>	14
	6.1 Connecting mating connector	14
	6.1.1 Step 1	14
	6.1.2 Step 2	15
	6.2 Output signals	15
	6.2.1 Terminal significance	15
	6.2.2 SSI data transfer	16
	6.2.2.1 Without parity bit	16
	6.2.2.2 With parity bit	16
	6.2.3 Additional incremental output	16
	6.2.3.1 With additional square-wave signals: (R... D and U... D)	16
	6.2.3.2 With additional SinCos signals: (P... D)	16
	6.3 Pin assignment flange connector	17
	6.4 Connecting cable	17
<b>7</b>	<b>Dismounting</b>	18
	7.1 Dismounting the sensor head	18
	7.2 Dismounting the encoder wheel	19
<b>8</b>	<b>Technical data</b>	23
	8.1 Technical data - electrical ratings	23
	8.2 Technical data - electrical ratings (SSI)	23
	8.3 Technical data - electrical ratings (square-wave)	23
	8.4 Technical data - electrical ratings (SinCos)	24
	8.5 Technical data - mechanical design	24
<b>9</b>	<b>Accessories</b>	25

# 1 Allgemeine Hinweise

---

## 1.1 Zeichenerklärung:

**Gefahr**

Warnung bei möglichen Gefahren

**Hinweis zur Beachtung**

Hinweis zur Gewährleistung eines einwandfreien Betriebes des Gerätes

**Information**

Empfehlung für die Gerätehandhabung

1.2 Der **lagerlose Drehgeber MHAP 100 ...** ist ein **Präzisionsmessgerät**, das mit Sorgfalt nur von technisch qualifiziertem Personal gehandhabt werden darf.

1.3



Der **Lagertemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen  $-15\text{ °C}$  bis  $+70\text{ °C}$ .

1.4



Der **Betriebstemperaturbereich** des Gerätes liegt zwischen  $-20\text{ °C}$  bis  $+85\text{ °C}$ , am Gehäuse gemessen.

1.5 **CE EU-Konformitätserklärung** gemäß den europäischen Richtlinien.

1.6 Das Gerät ist **zugelassen nach UL**.

1.7 Wir gewähren **2 Jahre Gewährleistung** im Rahmen der Bedingungen des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI).

1.8 Bei **Rückfragen** bzw. **Nachlieferungen** sind die auf dem Typenschild des Gerätes angegebenen Daten, insbesondere Typ und Seriennummer, unbedingt anzugeben.

1.9

**Entsorgung (Umweltschutz):**

Gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das Produkt enthält wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Wenn immer

■ möglich sollen Altgeräte lokal am entsprechenden Sammeldepot entsorgt werden. Im

Bedarfsfall gibt Baumer den Kunden die Möglichkeit, Baumer-Produkte fachgerecht zu entsorgen. Weitere Informationen siehe [www.baumer.com](http://www.baumer.com).

# 1 General notes

## 1.1 Symbol guide:



### **Danger**

Warnings of possible danger



### **General information for attention**

Informations to ensure correct device operation



### **Information**

Recommendation for device handling

1.2 The **encoder without bearings MHAP 100 ...** is a **precision measurement device** which must be handled with care by skilled personnel only.

1.3



The **storage temperature range** of the device is between  $-15\text{ °C}$  and  $+70\text{ °C}$ .

1.4



The **operating temperature range** of the device is between  $-20\text{ °C}$  and  $+85\text{ °C}$ , measured at the housing.

1.5 **CE** **EU Declaration of Conformity** meeting to the European Directives.

1.6 The device is **UL approved**.

1.7 We grant a **2-year warranty** in accordance with the regulations of the ZVEI (Central Association of the German Electrical Industry).

1.8 In the event of **queries** or **subsequent deliveries**, the data on the device type label must be quoted, especially the type designation and the serial number.

1.9



### **Disposal (environmental protection):**

Do not dispose of electrical and electronic equipment in household waste. The product contains valuable raw materials for recycling. Whenever possible, waste electrical and electronic equipment should be disposed locally at the authorized collection point. If necessary, Baumer gives customers the opportunity to dispose of Baumer products professionally. For further information see [www.baumer.com](http://www.baumer.com).



## 2 Sicherheitshinweise

### 2.1 Verletzungsgefahr durch rotierende Wellen

Haare und Kleidungsstücke können von rotierenden Wellen erfasst werden.

- Vor allen Arbeiten alle Betriebsspannungen ausschalten und Maschinen stillsetzen.

### 2.2 Zerstörungsgefahr durch mechanische Überlastung

- Gerät nie senkrecht - das heißt auf das Magnetband - stellen.
- Das Magnetband darf mechanisch nicht belastet werden.

### 2.3 Zerstörungsgefahr durch mechanischen Schock

Starke Erschütterungen, z. B. Hammerschläge, können zur Zerstörung der Abtastung führen.

- Niemals Gewalt anwenden.  
Bei sachgemäßer Montage lässt sich alles leichtgängig zusammenfügen.
- Für die Demontage geeignetes Abziehwerkzeug benutzen.

### 2.4 Zerstörungsgefahr durch klebende Flüssigkeiten

Klebende Flüssigkeiten können den Abtastkopf und das Geberrad beschädigen. Die Demontage eines mit der Achse verklebten Gerätes kann zu dessen Zerstörung führen.

### 2.5 Explosionsgefahr

Das Gerät nicht in Bereichen mit explosionsgefährdeten bzw. leicht entzündlichen Materialien verwenden. Durch eventuelle Funkenbildung können diese leicht Feuer fangen und/oder explodieren.

### 2.6 Zerstörungsgefahr durch Fremdfelder

Fremdfelder können die Magnetisierung des Gerätes zerstören.



## 2 Security indications



### 2.1 Risk of injury due to rotating shafts

Hair and clothes may become tangled in rotating shafts.

- Before all work switch off all voltage supplies and ensure machinery is stationary.

### 2.2 Risk of destruction due to mechanical overload

- Never set the device into a vertical position on the magnetic tape.
- The magnetic tape must not be mechanically overloaded.

### 2.3 Risk of destruction due to mechanical shock

Violent shocks, e. g. due to hammer impacts, can lead to the destruction of the sensing system.

- Never use force.  
Mounting is simple when correct procedure is followed.
- Use suitable puller for dismounting.

### 2.4 Risk of destruction due to adhesive fluids

Adhesive fluids can damage the sensor head and the encoder wheel. Dismounting a device, secured to a shaft by adhesive may lead to the destruction of the device.

### 2.5 Explosion risk

Do not use the device in areas with explosive and/or highly inflammable materials. They may explode and/or catch fire by possible spark formation.

### 2.6 Risk of destruction due to external magnetic fields


External magnetic fields may destruct the magnetization of the device.



### 3 Vorbereitung

#### 3.1 Lieferumfang

##### 3.1.1 Geberrad je nach Version

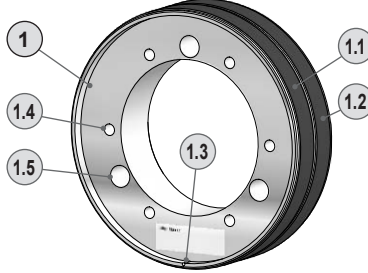

#### 1 Geberrad für Schraubmontage oder Heischrumpfmontage (MHAP 100 B5 G)

- 1.1 Inkrementalspur
- 1.2 Absolutspur
- 1.3 Nulllage
- 1.4 6x Befestigungsbohrung  $\varnothing 4,5$  mm
- 1.5 3x Abdrckgewinde M4


### 3 Preparation

#### 3.1 Scope of delivery

##### 3.1.1 Encoder wheel depending on version

#### 1 Encoder wheel for screw mounting or shrink fit mounting (MHAP 100 B5 G)

- 1.1 Incremental track
- 1.2 Absolute track
- 1.3 Zero position
- 1.4 6x fixing bore  $\varnothing 4.5$  mm
- 1.5 3x jack-screw thread M4

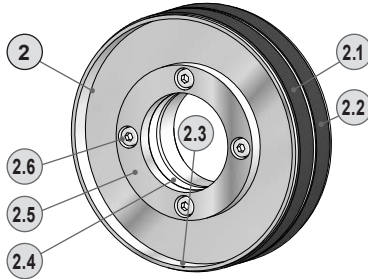

#### 2 Geberrad fr Spannsatzmontage (MHAP 100 B5 Z)

- 2.1 Inkrementalspur
- 2.2 Absolutspur
- 2.3 Nulllage
- 2.4 Spannelement(e)
- 2.5 Druckring
- 2.6 Befestigungsschraube ISO 4762, M4


#### 2 Encoder wheel for clamping set mounting (MHAP 100 B5 Z)

- 2.1 Incremental track
- 2.2 Absolute track
- 2.3 Zero position
- 2.4 Clamping element(s)
- 2.5 Pressure ring
- 2.6 Fixing screw ISO 4762, M4



## 3.1.1 Geberrad je nach Version






## 3.1.1 Encoder wheel depending on version

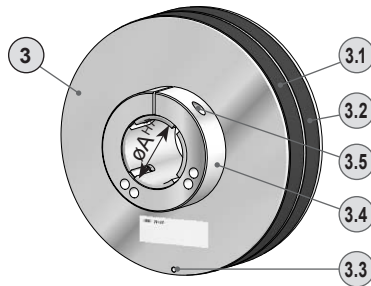
**3 Geberrad für Klemmringmontage**  
 (MHAP 100 B5 K)

- 3.1 Inkrementalspur
- 3.2 Absolutspur
- 3.3 Nulllage
- 3.4 Klemmring
- 3.5 Klemmringschraube ISO 4762:  
 M4x15 mm ( $\varnothing A^{H7} = 25...50$  mm)  
 M4x20 mm ( $\varnothing A^{H7} = 55...65$  mm)  
 M5x20 mm ( $\varnothing A^{H7} = 70...75$  mm)


**3 Encoder wheel for clamping ring mounting**  
 (MHAP 100 B5 K)

   - 3.1 Incremental track
- 3.2 Absolute track
- 3.3 Zero position
- 3.4 Clamping ring
- 3.5 Clamping ring screw ISO 4762:  
 M4x15 mm ( $\varnothing A^{H7} = 25...50$  mm)  
 M4x20 mm ( $\varnothing A^{H7} = 55...65$  mm)  
 M5x20 mm ( $\varnothing A^{H7} = 70...75$  mm)

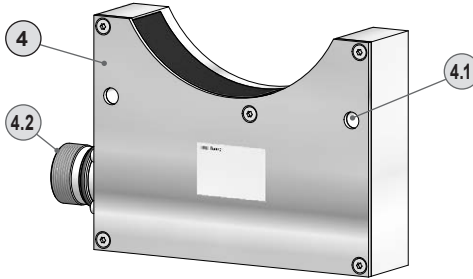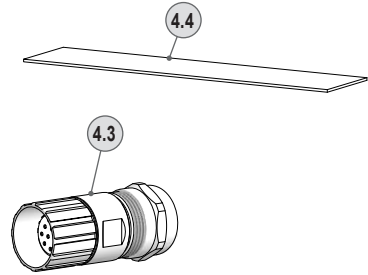**3.1 Lieferumfang****3.1.2 Abtastkopf****3.1 Scope of delivery****3.1.2 Sensor head****4** Abtastkopf mit FPGA-Signalverarbeitung**4.1** Zyl. Bohrung für M6, ISO 4762**4.2** Flanschdose M23, 17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend, siehe Abschnitt 6.3.**4.3** Rundsteckverbinder M23, 17-polig, Buchsenkontakte, linksdrehend, siehe Abschnitt 6.1.**4.4** Abstandslehre 1 mm**4** Sensor head with FPGA signal processing**4.1** Cyl. bore for M6, ISO 4762**4.2** Flange connector M23, 17-pin, male, CW, see section 6.3.**4.3** Mating connector M23, 17-pin, female, 17-pin, CCW, see section 6.1.**4.4** Clearance gage 1 mm**3.2 Zur Montage erforderlich**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)**5** Anschlusskabel, siehe Abschnitt 6.4.**1.6** Befestigungsschraube ISO 4762, M4x35 mm bei Geberrad für Schraubmontage, siehe **1** in Abschnitt 3.1.1.**4.5** Befestigungsschraube ISO 4762, M6x40 mm**3.2 Required for mounting**  
(not included in scope of delivery)**5** Connecting cable, see section 6.4.**1.6** Fixing screw ISO 4762, M4x35 mm for encoder wheel for screw mounting, see **1** in section 3.1.1.**4.5** Fixing screw ISO 4762, M6x40 mm

**3.3 Zur Demontage erforderlich**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

 **3.3 Required for dismounting**  
(not included in scope of delivery)



- 1.7 Abdrückschraube ISO 4762, M4x20 mm bei Geberrad für Schraubmontage oder Heischumpfmontage, siehe 1 in Abschnitt 3.1.1.

- 1.7 Jack screw ISO 4762, M4x20 mm for encoder wheel for screw mounting or shrink fit mounting, see 1 in section 3.1.1.

**3.4 Erforderliches Werkzeug**  
(nicht im Lieferumfang enthalten)

**3.4 Required tools**  
(not included in scope of delivery)

3<sup>1)</sup>, 4<sup>1)</sup> und 5 mm

24 und 27 mm

3<sup>1)</sup>, 4<sup>1)</sup> and 5 mm

24 and 27 mm

<sup>1)</sup> Je nach Version des Geberrades

<sup>1)</sup> Depending on version of the encoder wheel


6 Werkzeugset als Zubehr erhltlich:  
Bestellnummer 11068265

6 Tool kit available as accessory:  
Order number 11068265

## 4 Montage

### 4.1 Montage des Geberrades

#### 4.1.1 Schraubmontage (MHAP 100 B5 G)

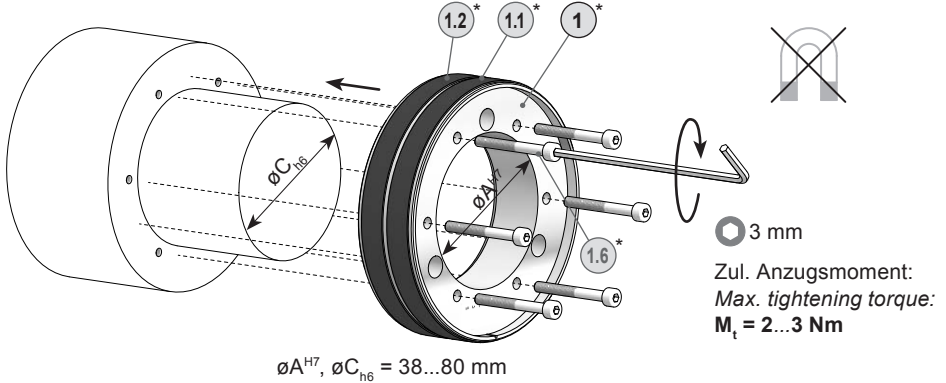


**Antriebswelle einfetten. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.**



**Lubricate drive shaft.  
Do not use magnetised tools.**

#### 4.1.2 Spannsatzmontage (MHAP 100 B5 Z)

#### 4.1.2 Clamping set mounting (MHAP 100 B5 Z)

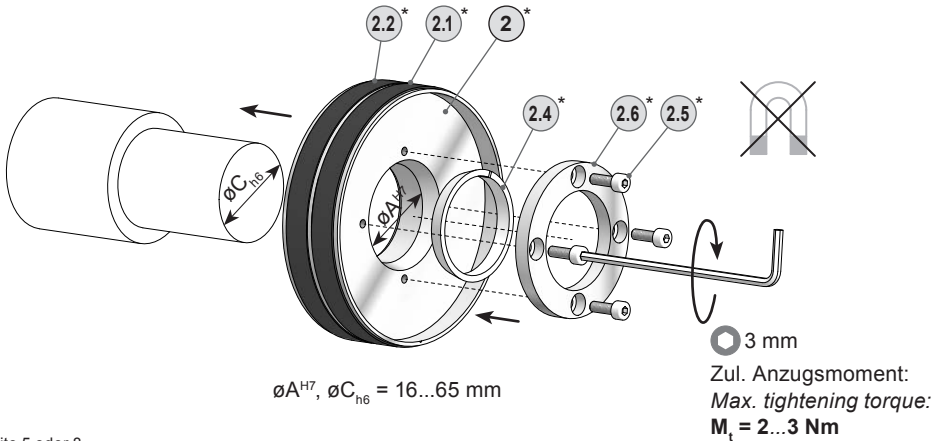

\* Siehe Seite 5 oder 8  
See page 5 or 8




**Antriebswelle einfetten. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.**



**Lubricate drive shaft.  
Do not use magnetised tools.**

**4.1 Montage des Geberrades****4.1.3 Heißschrumpfmontage**  
(MHAP 100 B5 G)

Das Geberrad auf +40...+120 °C erwärmen.

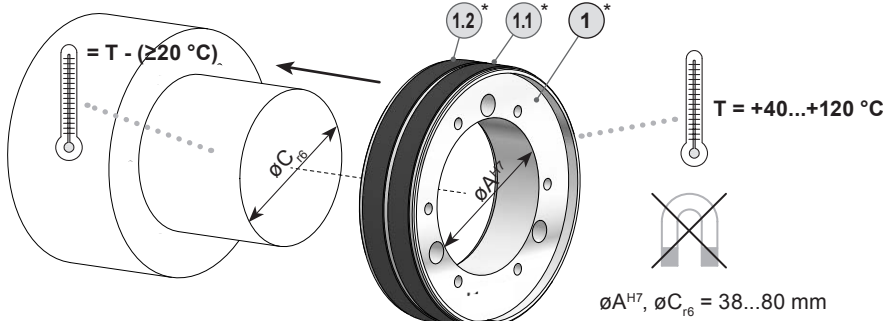**4.1 Mounting the encoder wheel****4.1.3 Shrink fit mounting**  
(MHAP 100 B5 G)


Warm up the encoder wheel to +40 ... +120 °C.



**Antriebswelle einfetten. Keine Induktionsöfen verwenden. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.**



**Lubricate drive shaft. Do not use induction ovens. Do not use magnetised tools.**

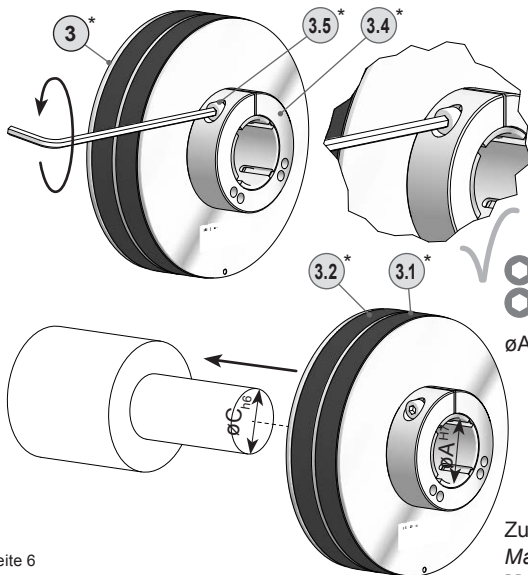**4.1.4 Klemmringmontage**  
(MHAP 100 B5 K)**4.1.4 Clamping ring mounting**  
(MHAP 100 B5 K)

3 mm ( $\varnothing A^{H7} = \leq 65 \text{ mm}$ )

4 mm ( $\varnothing A^{H7} = > 65 \text{ mm}$ )

$\varnothing A^{H7}, \varnothing C_{r6} = 25 \dots 75 \text{ mm}$

Zul. Anzugsmoment:  
Max. tightening torque:  
 $M_t = 2 \dots 3 \text{ Nm}$

\* Siehe Seite 6  
See page 6




**Antriebswelle einfetten. Keine magnetischen Werkzeuge benutzen.**



**Lubricate drive shaft. Do not use magnetised tools.**

## 4.2 Montage des Abtastkopfes

## 4.2 Mounting the sensor head

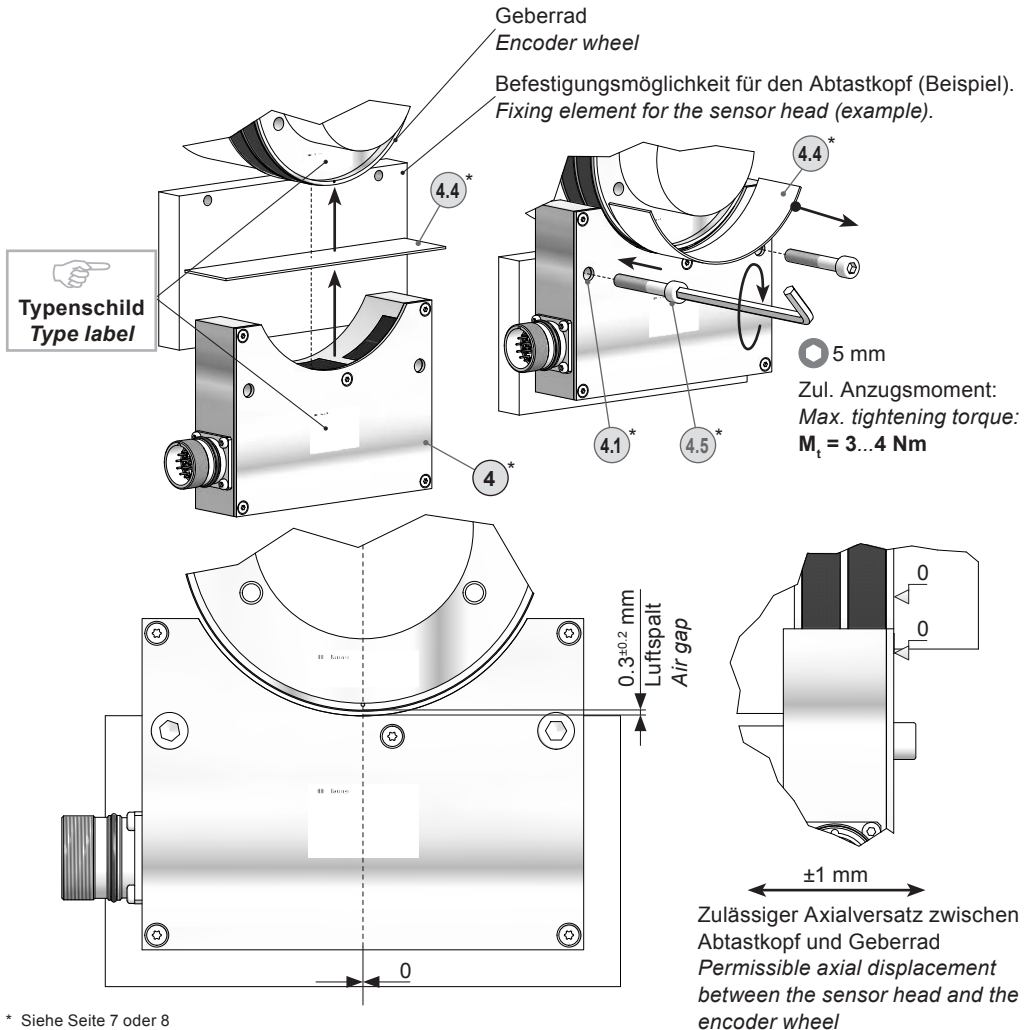

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8




**Unbedingt auf einen Luftspalt von nominell 0.3 $\pm$ 0.2 mm zwischen Geberrad und Abtastkopf achten. Bei Montage auf Bündigkeit zwischen dem Geberrad und dem Abtastkopf achten (max. zulässiger Axialversatz während des Betriebes:  $\pm 1$  mm).**



**Make sure there is an 0.3 $\pm$ 0.2 mm nominally air gap between the encoder wheel and the sensor head. Check the flush alignment of the encoder wheel and the sensor head on mounting (max. permissible axial displacement during operation:  $\pm 1$  mm).**


## 5 Abmessungen

### 5.1 Schraubmontage oder Heißschraubmontage (MHAP 100 B5 G)

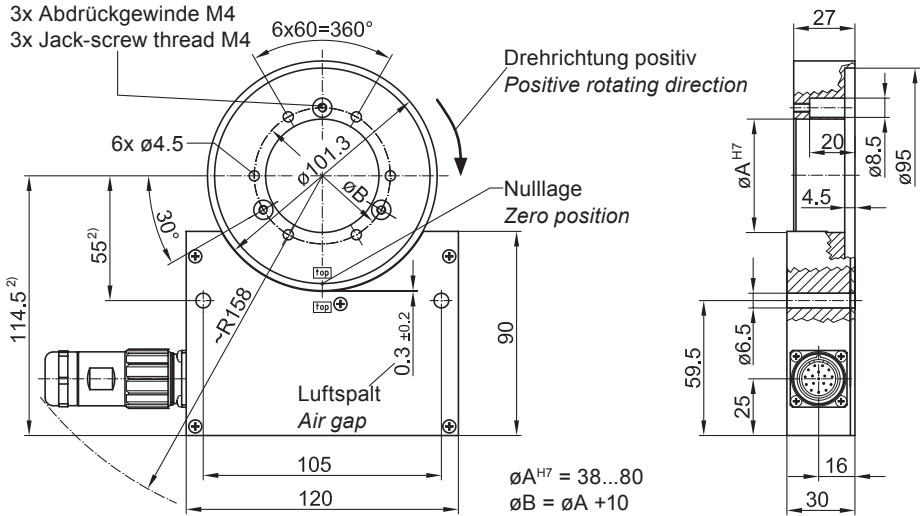

### 5.2 Spannsatzmontage (MHAP 100 B5 Z)

### 5.2 Clamping set mounting (MHAP 100 B5 Z)

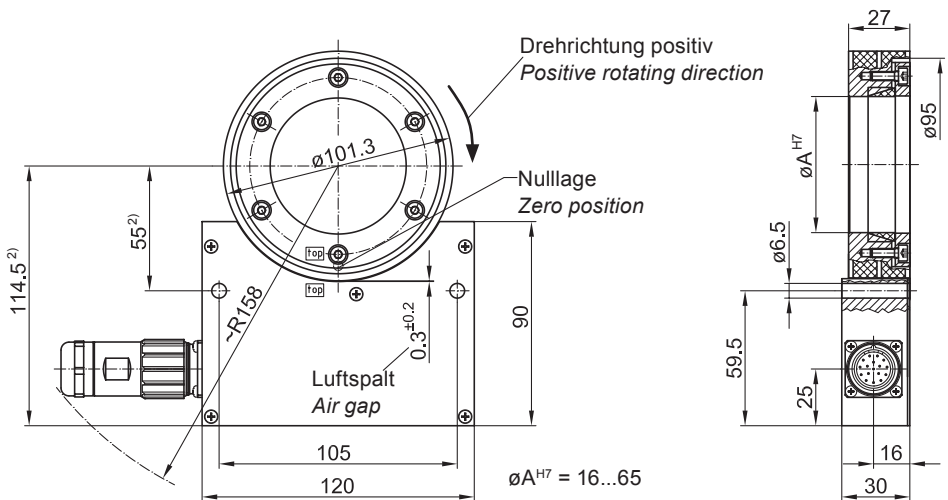


<sup>2)</sup> Bei einem Luftspalt von 0,3 mm

<sup>2)</sup> At an air gap of 0.3 mm

Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)

5.3 Version: Klemmringmontage  
(MHAP 100 B5 K)

5.3 Version: Clamping ring mounting  
(MHAP 100 B5 K)

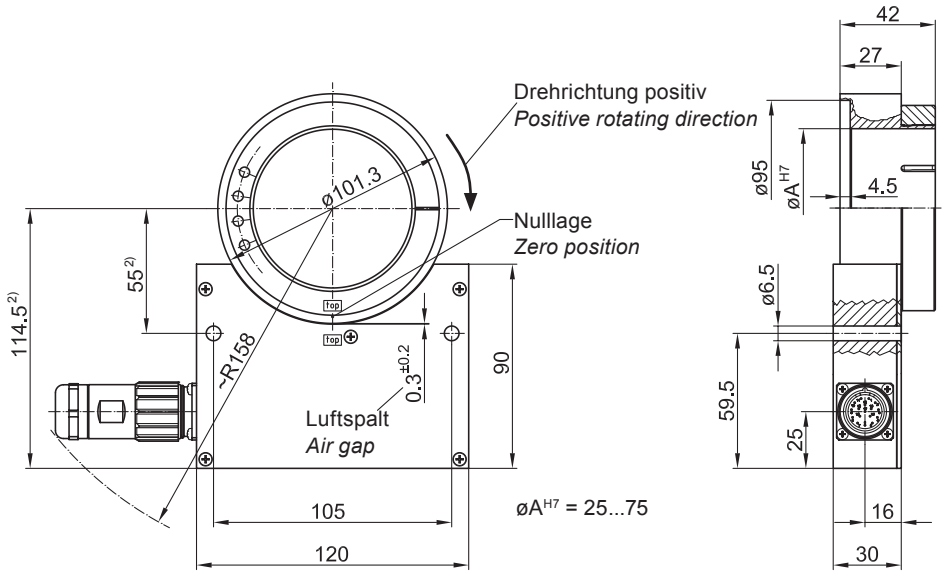

<sup>2)</sup> Bei einem Luftspalt von 0,3 mm

<sup>2)</sup> At an air gap of 0.3 mm


Alle Abmessungen in Millimeter (wenn nicht anders angegeben)  
All dimensions in millimeters (unless otherwise stated)



## 6 Elektrischer Anschluss

### 6.1 Anschluss Rundsteckverbinder

#### 6.1.1 Schritt 1

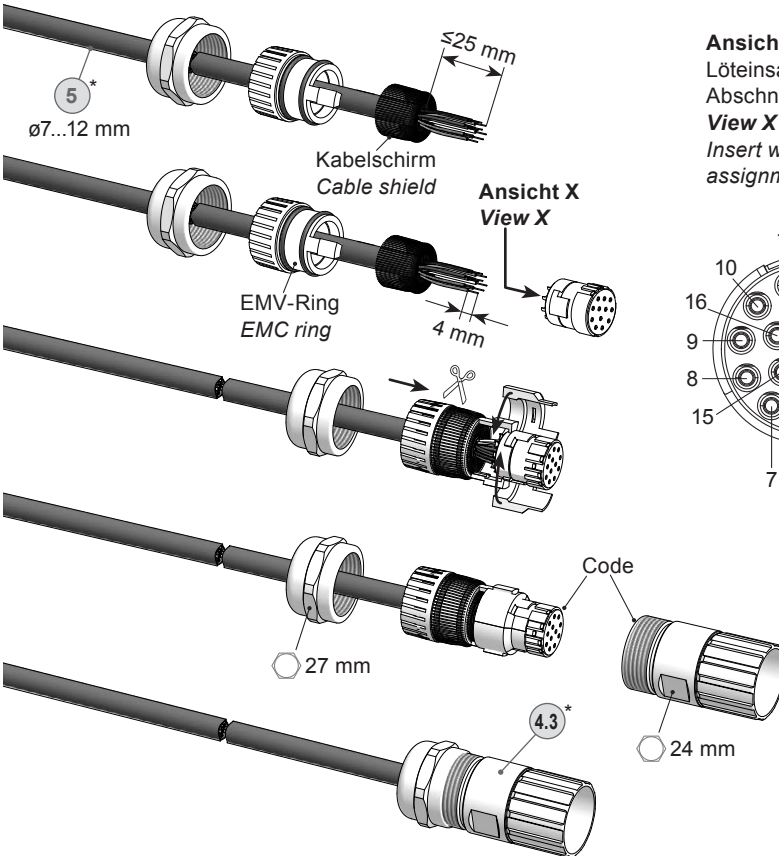

\* Siehe Seite 7  
See page 7

## 6 Electrical connection

### 6.1 Connecting mating connector


#### 6.1.1 Step 1

#### Ansicht X

Löteinsatz, Belegung siehe Abschnitt 6.3.

#### View X

Insert with solder contacts, assignment see section 6.3.

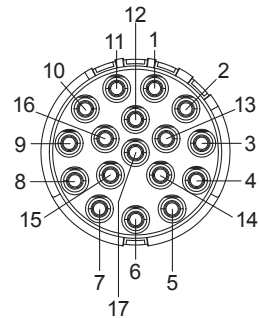

Das Kabel muss abgeschirmt sein (ein gemeinsamer Schirm) und verdrehte Leitungspaare haben. Der Schirm muss beidseitig am Stecker aufgelegt sein.




A twisted pair cable must be used, it has to be shielded (one combined shield). The shield have to be disposed double-sided at the connector.



Zur Gewährleistung der angegebenen Schutzart sind nur geeignete Kabel-durchmesser zu verwenden.



To ensure the specified protection of the device the correct cable diameter must be used.

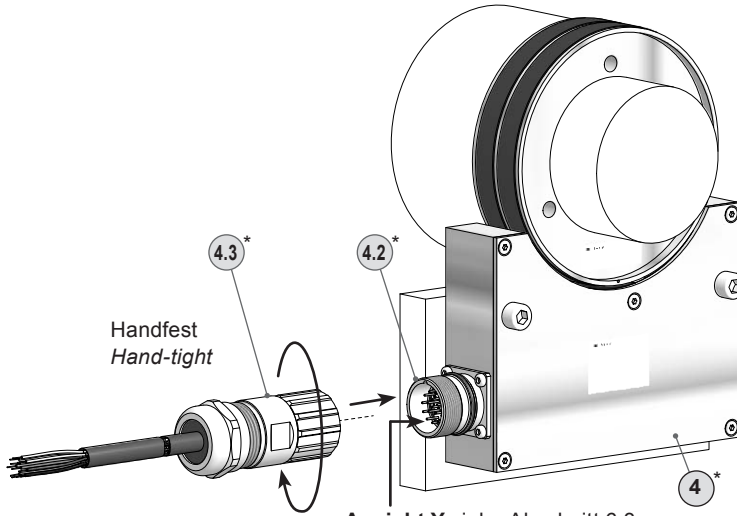**6.1 Anschluss Rundsteckverbinder****6.1 Connecting mating connector****6.1.2 Schritt 2****6.1.2 Step 2**

**Ansicht Y** siehe Abschnitt 6.3.  
**View Y** see section 6.3.

\* Siehe Seite 7  
See page 7

**6.2 Ausgangssignale****6.2 Output signals****6.2.1 Beschreibung der Anschlüsse****6.2.1 Terminal significance**


+UB; +	Betriebsspannung <i>Voltage supply</i>
⊥; ↓; GND; 0V	Masseanschluss <i>Ground</i>
⊥; ↘	Erdungsanschluss (Gehäuse) <i>Earth ground (housing)</i>
A+; K1	Zusätzliches Ausgangssignal Kanal 1 <i>Additional output signal channel 1</i>
A-; $\overline{K1}$	Zusätzliches Ausgangssignal Kanal 1 invertiert <i>Additional output signal channel 1 inverted</i>
B+; K2	Zusätzliches Ausgangssignal Kanal 2 (90° versetzt zu Kanal 1) <i>Additional output signal channel 2 (offset by 90° to channel 1)</i>
B-; $\overline{K2}$	Zusätzliches Ausgangssignal Kanal 2 invertiert <i>Additional output signal channel 2 inverted</i>
xxx	Nicht benutzen <i>Do not use</i>

**6.2.2 SSI-Datenübertragung**

**6.2.2 SSI data transfer**


**6.2.2.1 Ohne Paritätsbit**

**6.2.2.1 Without parity bit**

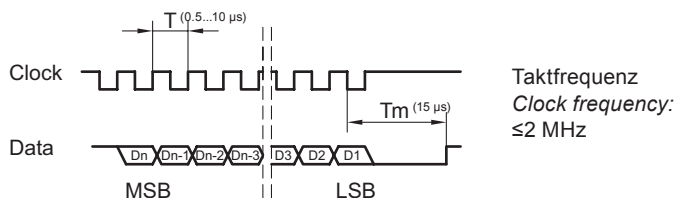

**6.2.2.2 Mit Paritätsbit**

**6.2.2.2 With parity bit**

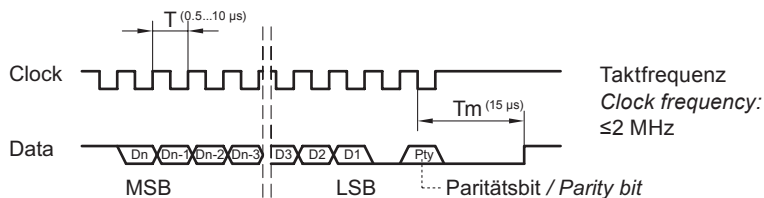


**6.2.3 Zusätzlicher Inkremental-Ausgang**

**6.2.3 Additional incremental output**

**6.2.3.1 Mit zusätzlichen Rechtecksignalen (R.... D und U.... D)**

**6.2.3.1 With additional square-wave signals (R.... D and U.... D)**


Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.  
*Sequence for positive rotating direction, see section 5.*

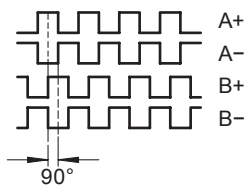

**6.2.3.2 Mit zusätzlichen SinCos-Signalen (P.... D)**

**6.2.3.2 With additional SinCos signals (P.... D)**


Signalfolge bei positiver Drehrichtung, siehe Abschnitt 5.  
*Sequence for positive rotating direction, see section 5.*

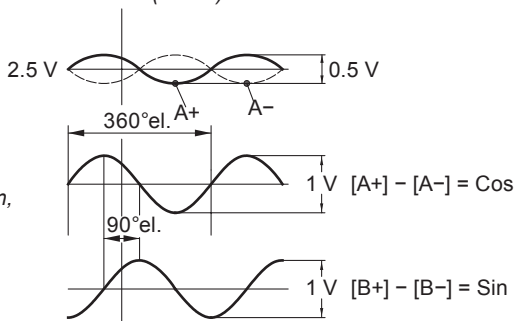

6.3 **Stiftbelegung Flanschdose**

**Ansicht Y** in Flanschdose, siehe Abschnitt 6.1.2.

**View Y** in flange connector, see section 6.1.2.

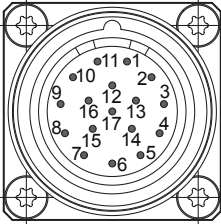

Stiftbelegung Flanschdose M23, 17-polig, Stiftkontakte, rechtsdrehend.

*Pin assignment flange connector M23, 17-pin, male, CW.*

1	xxx <sup>3)</sup>	7	+UB	13	B- <sup>4)</sup>
2	xxx <sup>3)</sup>	8	SSI Clock+	14	SSI Data+
3	xxx <sup>3)</sup>	9	SSI Clock-	15	A+ <sup>4)</sup>
4	xxx <sup>3)</sup>	10	⊥	16	A- <sup>4)</sup>
5	xxx <sup>3)</sup>	11	Interner Schirm <i>Internal shield</i>	17	SSI Data-
6	xxx <sup>3)</sup>	12	B+ <sup>4)</sup>		

<sup>3)</sup> Benutzung des Stifts kann zur Beschädigung des Gerätes führen

<sup>4)</sup> xxx bei Version ohne zusätzlichen Inkrementalausgang

<sup>3)</sup> *Use of the pin can damage the device*

<sup>4)</sup> *xxx at version without additional incremental output*



**Betriebsspannung nicht auf Ausgänge legen! Zerstörungsgefahr!**

Spannungsabfälle in langen Leitungen berücksichtigen (Ein- und Ausgänge).



**Do not connect voltage supply to outputs! Danger of damage!**

*Please, beware of possible voltage drop in long cable leads (inputs and outputs).*



Das Gerät muss immer aus der Folgeelektronik (Umrichter, Steuerung, ...) versorgt werden bzw. mindestens eine sehr gute Masseverbindung (Hochfrequenz) haben, die für ein gleiches Potential zwischen Geräteversorgung und Geräteauswertelektronik sorgt.



*The device must receive the power supply from the subsequent electronics (converter, control, ...). Alternative it is necessary to have an excellent bonding (high-frequency), which enables consistent potential between the device power supply and the device evaluation electronics.*

6.4 **Anschlusskabel**

Es wird empfohlen ein geschirmtes, paarig verseiltes Kabel zu verwenden. Das Kabel sollte in einem Stück und getrennt von Stromkabeln verlegt werden. Aderendhülsen benutzen.

Kabelabschluss:

1...3 kΩ für:

**U** bei +UB = 10...30 VDC

120 Ω für:

**R, P, U** bei +UB = 5 VDC

6.4 **Connecting cable**

*A shielded twisted pair cable should be used. Continuous wiring without any splices or couplings should be used. Separate signal cables from power cables. Use core-end ferrules.*

*Cable terminating resistance:*

*1...3 kΩ for:*

***U** at +UB = 10...30 VDC*

*120 Ω for:*


***R, P, U** at +UB = 5 VDC*

## 7 Demontage

### 7.1 Demontage des Abtastkopfes

## 7 Dismounting


### 7.1 Dismounting the sensor head

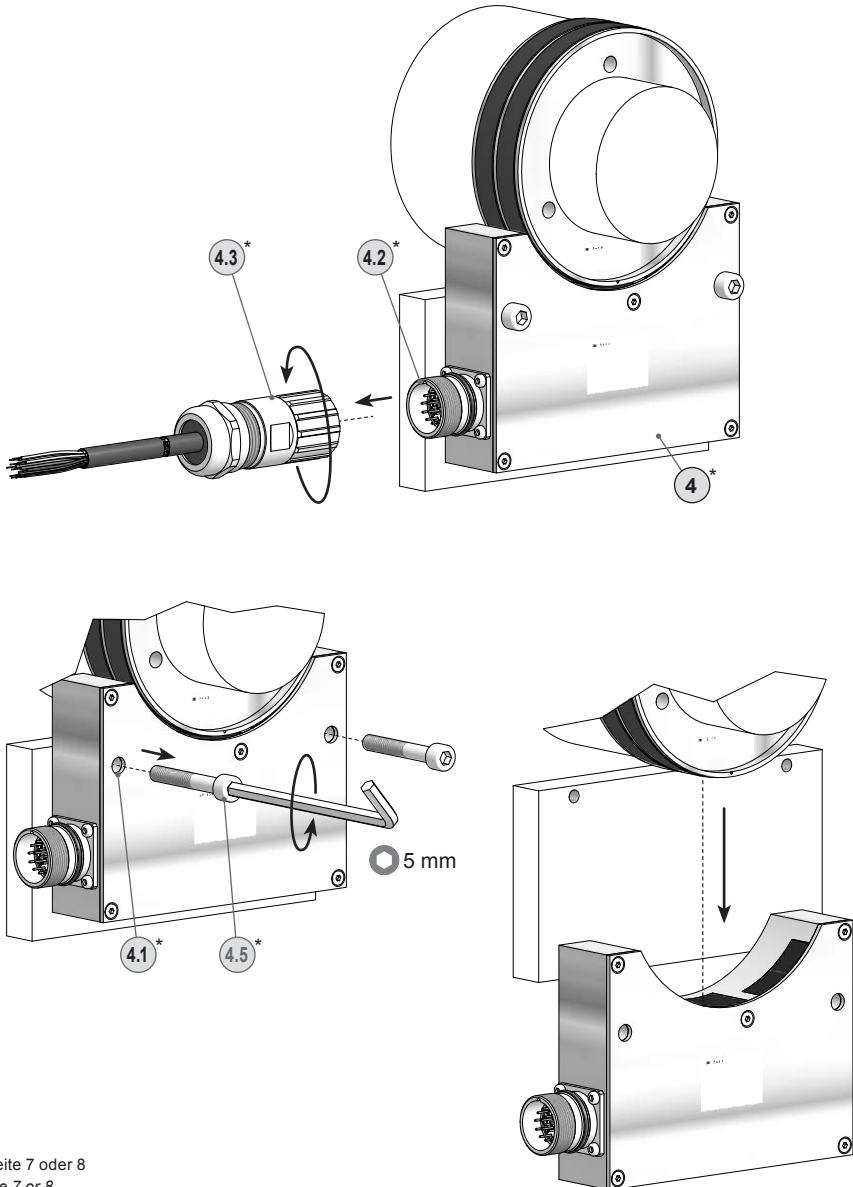

\* Siehe Seite 7 oder 8  
See page 7 or 8

## 7.2 Demontage des Geberrades


### 7.2.1 Schraubmontage (MHAP 100 B5 G)

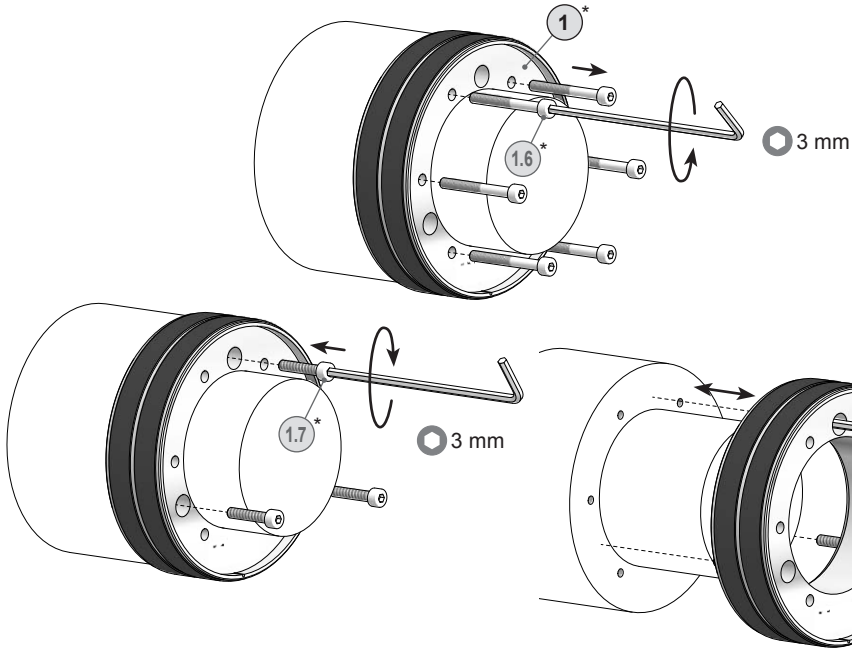


## 7.2 Dismounting the encoder wheel

### 7.2.1 Screw mounting (MHAP 100 B5 G)

### 7.2.2 Spannsatzmontage (MHAP 100 B5 Z)

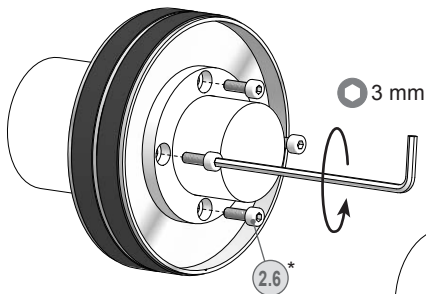

### 7.2.2 Clamping set mounting (MHAP 100 B5 Z)

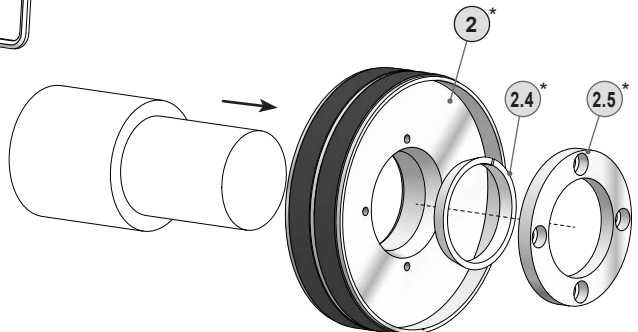


\* Siehe Seite 5 oder 8  
See page 5 or 8

## 7.2 Demontage des Geberrades

## 7.2 Dismounting the encoder wheel

### 7.2.3 Heißschumpfmontage (MHAP 100 B5 G)

### 7.2.3 Shrink fit mounting (MHAP 100 B5 G)

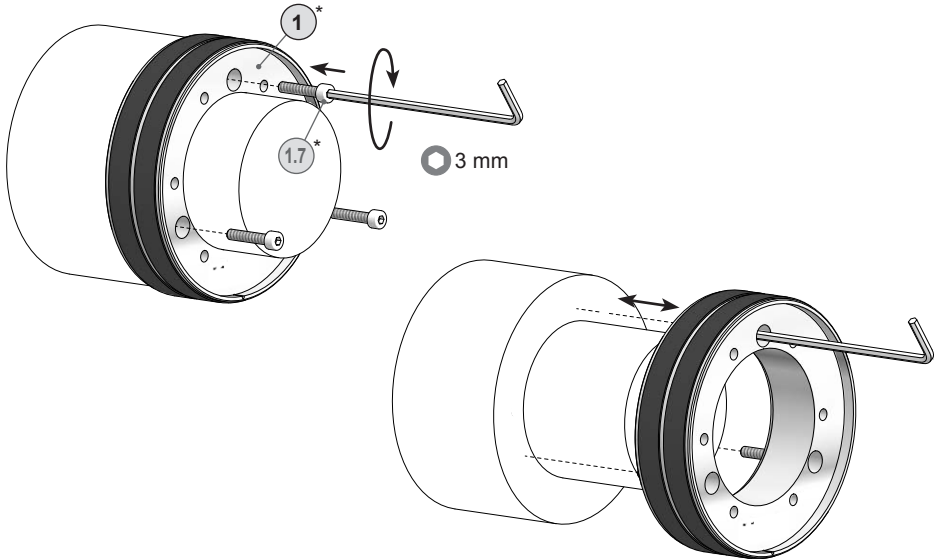


### 7.2.4 Klemmringmontage (MHAP 100 B5 K)

### 7.2.4 Clamping ring mounting (MHAP 100 B5 K)

3 mm ( $\varnothing A = \leq 65$  mm)

4 mm ( $\varnothing A = > 65$  mm)

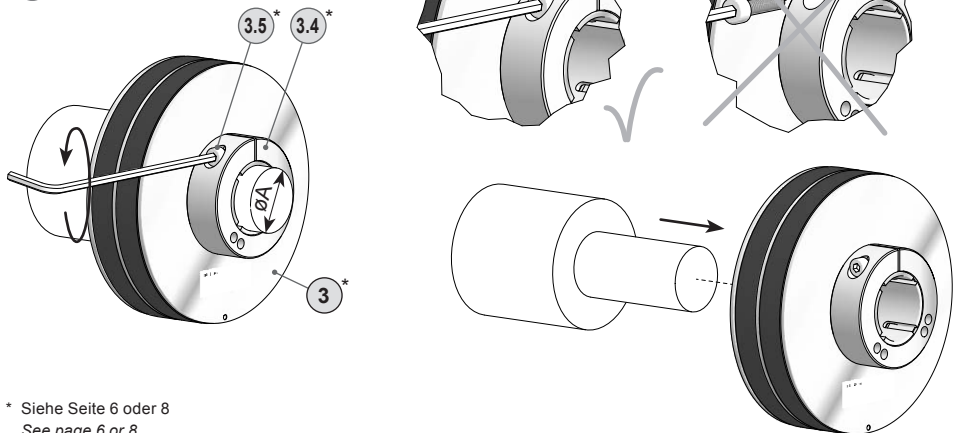

\* Siehe Seite 6 oder 8  
See page 6 or 8

## 8 Technische Daten

### 8.1 Technische Daten - elektrisch

• Störfestigkeit:	EN 61000-6-2
• Störaussendung:	EN 61000-6-3
• Zulassungen:	CE UL-Zulassung / E217823

### 8.2 Technische Daten - elektrisch (SSI)

• Betriebsspannung:	4,5...30 VDC
• Schnittstelle:	SSI
• Funktion:	Singleturn
• Schrittzahl je Umdrehung:	≤131072 / 17 Bit
• Abtastprinzip:	Magnetisch
• Code:	Gray oder Binär
• Codeverlauf:	CW werkseitig
• Zusätzliche Ausgangssignale:	Rechteck TTL (RS422) Rechteck universal HTL-P/TTL SinCos 1 Vss (je nach Bestellung)

### 8.3 Technische Daten - elektrisch (Rechteck)

• Betriebsspannung (Signale):	<b>R</b> ...D:	4,5...30 VDC	(TTL/RS422)
	<b>U</b> ...D:	5...30 VDC	(TTL/HTL) <sup>5)</sup>
• Betriebsstrom ohne Last:	≤300 mA		
• Impulse pro Umdrehung:	1...131072 (je nach Bestellung)		
• Phasenverschiebung:	90° ±10°		
• Tastverhältnis:	40...60 %		
• Abtastprinzip:	Magnetisch		
• Ausgabefrequenz:	≤2 MHz		
• Ausgangssignale:	A+, A-, B+, B-		
• Ausgangsstufen:	HTL		
	TTL/RS422 (je nach Bestellung)		

<sup>5)</sup> Bei +UB = 5 VDC: TTL/RS422; Bei +UB = 10...30 VDC: HTL



#### 8.4 Technische Daten - elektrisch (SinCos)

• Betriebsspannung (Signale):	P...D: 4,5...30 VDC
• Betriebsstrom ohne Last:	≤300 mA
• Sinusperioden pro Umdrehung:	1...8192 (je nach Bestellung)
• Phasenverschiebung:	90° ±5°
• Abtastprinzip:	Magnetisch
• Ausgangssignale:	A+, A-, B+, B-
• Ausgangsstufe:	SinCos 1 V <sub>ss</sub>
• Differenz der SinCos-Amplitude:	≤20 mV
• Oberwellen typ.:	-40 dB
• Überlagerter Gleichanteil:	≤20 mV
• Bandbreite:	400 kHz (-3 dB)

#### 8.5 Technische Daten - mechanisch

• Abtastkopf:	FPGA-Signalverarbeitung
• Baugröße (Flansch):	ø101,3 mm
• Wellenart:	ø16...80 mm (durchgehende Hohlwelle) (je nach Bestellung)
• Axiale Toleranz:	±1 mm (Rad/Kopf)
• Radiale Toleranz:	0,1...0,5 mm (Rad/Kopf)
• Schutzart DIN EN 60529:	IP67 (Kopf) IP68 (Rad)
• Betriebstemperatur:	-20...+85 °C
• Betriebsdrehzahl:	≤8000 U/min
• Werkstoffe:	Gehäuse Abtastkopf: Aluminiumlegierung Rad: Edelstahl (1.4104)
• Widerstandsfähigkeit:	IEC 60068-2-6 Vibration 30 g, 55-2000 Hz IEC 60068-2-27 Schock 300 g, 2 ms
• Teilungsgenauigkeit der Maßverkörperung:	±400 "
• Anschluss:	Flanschdose M23, 17-polig

## 8 Technical data

### 8.1 Technical data - electrical ratings

• Interference immunity:	EN 61000-6-2
• Emitted interference:	EN 61000-6-3
• Approvals:	CE UL approval / E217823

### 8.2 Technical data - electrical ratings (SSI)

• Voltage supply +UB:	4.5...30 VDC
• Interface:	SSI
• Function:	Singleturn
• Steps per turn:	≤131072 / 17 bit
• Sensing method:	Magnetic
• Code:	Gray or binary
• Code sequence:	CW default
• Additional output signals:	Square-wave TTL (RS422) Square-wave universal HTL-P/TTL SinCos 1 Vpp (as ordered)

### 8.3 Technical data - electrical ratings (square-wave)

• Voltage supply (Signals):	<b>R...D:</b> 4.5...30 VDC (TTL/RS422) <b>U...D:</b> 5...30 VDC (TTL/HTL) <sup>5)</sup>
• Consumption w/o load:	≤300 mA
• Pulses per revolution:	1...131072 (as ordered)
• Phase shift:	90° ±10°
• Duty cycle:	40...60 %
• Sensing method:	Magnetic
• Output frequency:	≤2 MHz
• Output signals:	A+, A-, B+, B-
• Output stages:	HTL TTL/RS422 (as ordered)

<sup>5)</sup> At +UB = 5 VDC: TTL/RS422; At +UB = 10...30 VDC: HTL

#### 8.4 Technical data - electrical ratings (SinCos)

• Voltage supply (Signals):	<b>P...D:</b> 4.5...30 VDC
• Consumption w/o load:	≤300 mA
• Sinewave cycles per turn:	1...8192 (as ordered)
• Phase shift:	90° ±5°
• Sensing method:	Magnetic
• Output signals:	A+, A-, B+, B-
• Output stage:	SinCos 1 Vpp
• Difference of SinCos amplitude:	≤20 mV
• Harmonics typ.:	-40 dB
• DC offset:	≤20 mV
• Bandwidth:	400 kHz (-3 dB)

#### 8.5 Technical data - mechanical design

• Sensor head:	FPGA signal processing
• Size (flange):	ø101.3 mm
• Shaft type:	ø16...80 mm (through hollow shaft) (as ordered)
• Axial tolerance:	±1 mm (wheel/head)
• Radial tolerance:	0.1...0.5 mm (wheel/head)
• Protection DIN EN 60529:	IP67 (head) IP68 (wheel)
• Operating temperature:	-20...+85 °C
• Operating speed:	≤8000 rpm
• Materials:	Housing sensing head: aluminium alloy Wheel: stainless steel (1.4104)
• Resistance:	IEC 60068-2-6 Vibration 30 g, 55-2000 Hz IEC 60068-2-27 Shock 300 g, 2 ms
• Accuracy of magnetic measure:	±400 "
• Connection:	Flange connector M23, 17-pin

## 9

**Zubehör**

- Werkzeugset:  
Bestellnummer 11068265
- Diverse Interpolatoren/Splitter/  
Vervielfacher auf Anfrage

6\*

## 9

**Accessories**

- Tool kit:  
Order number 11068265
- Various interpolators/splitters/  
multipliers on request

6\*

\* Siehe Abschnitt 3  
See section 3



# Baumer

**Baumer Hübner GmbH**

P.O. Box 12 69 43 · 10609 Berlin, Germany

Phone: +49 (0)30/69003-0 · Fax: +49 (0)30/69003-104

info@baumerhuebner.com · www.baumer.com/motion

Originalsprache der Anleitung ist Deutsch. Technische Änderungen vorbehalten.  
Original language of this instruction is German. Technical modifications reserved.